




Notice d'emploi pour le
planimètre à compensation MAHO

N^{os} 85 et 90

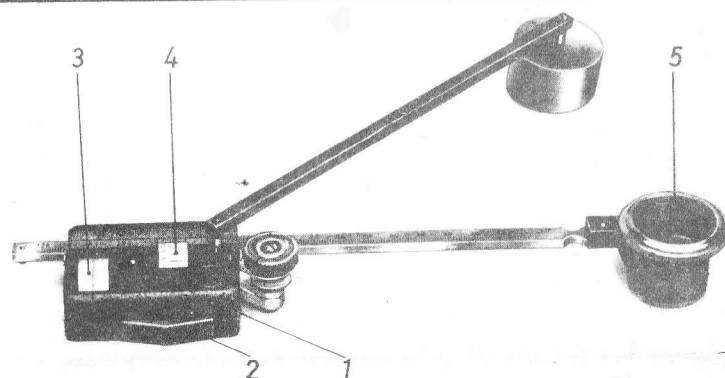

Déplacer le curseur (2) complètement vers la droite, jusqu'à butée, après avoir placé la monture circulaire de loupe (5) au point de départ du diagramme.

Veiller tout particulièrement à ce que le réglage du compteur (1) ne soit pas modifié. Le diagramme peut être relevé dès que l'on a la conviction que le cylindre de mesure (3) et le cylindre de compteur (4) se trouvent au zéro.